



Produto: Linha XIP/XT

Descrição da atualização: Liberação versão 10.11

Data da atualização: 12/08/16

Boletim Técnico: 008/16

- Duração da ligação quando passava 100seg colocava sempre em 99seg na bilhetagem.
- Não existia nenhuma programação para o chefe secretaria não receber ligação caso a secretaria estivesse ocupada. Pode ser colocado como não pertube o ramal além do siga-me para secretária assim só ela consegue falar com o chefe e transferir ligação.
- PABX ficava sem recurso. Eram alocados dois slots para gerar beep no atendedor quando um ramal ligava para ele e era desalocado somente um.
- Melhoria nos ajustes libcel para testes exclusivos do bgs3 e acelerar a inicialização do BGS2.
- Não esta bilhetando quando entrava sip integrado e saia via GSM.
- Bilhetagem entrada sip integrado saída E1, não estava aparecendo o ramal do ponto remoto.
- Ao entrar ligação via ISDN para espera do ddr, o E1 estava desconectando a ligação.
- Transbordo ramal ip dentro do grupo não estava funcionando quando a entrada era voip.
- Esporadicamente, ligações ficavam mudas ao retomar do estacionamento e entrar ligação na espera.
- Ao executar uma ligação via gsm e transferir para um ramal, se o ramal atendesse antes do numero chamado a ligação era derrubada.
- Invasão de memória no ramal ip.
- Problemas na transferencia de ligações com sip integrado, não envia comando CTI.
- Ligação tronco voip para RIP não tratava alguns comandos CTI.
- Ramal com atendimento compulsório colocava ramal na espera, este ramal ficava escutando o áudio de quem colocou na espera.
- Estava sendo enviado bina mesmo para user mesapc ramal fisicamente fora do gancho e isso para alguns casos estava deixando preso o stream de beep.



- Correção na descoberta de rede de um ip de destino.
- PABX não aceitava registros de ramal ip usando FQDN, mesmo quando o FQDN era configurado no NATT do PABX.
- Troca das libs do MSC para aumentar TTL do RTP para 100.
- Correção no tratamento de detecção de sinal de modem pelo MSC. SIP não estava gerando SDP corretamente ao iniciar troca para codec de modem no estado conversando.
- Correção no tratamento do NATT para PABX não CPE. Problemas de áudio entre ramais IPs.
- Tratamento de CANCEL em ligação de entrada antes de receber RECEIVE_CALL_RESP.
- REFER adicionado a header Allow.
- Removida a rejeição de streams do SDP - se o stream for rejeitado simplesmente ignora na hora de gerar o SDP.
- Correção pabx estava sofrendo invasões de ip externos mesmo que o firewall estivesse tentando bloquear os Ips
- Correção pabx perdendo mensagens binárias.
- Alteração na configuração sip deixando o sip sempre habilitado.
- Correção mensagens de auxilio da caixa postal.
- Configuração de Ignorar HOLD na tela do SIP.
- Permite espaço em branco pela cli no usuário de autenticação do SIP.
- Permite regra com '#' no voip.
- Configuração de timeout na portabilidade.
- Link para o manual de operação na tela principal.
- Correção na matriz no inicio do disa se escutava um chiado.