



**Produto: Linha Gateways**

**Descrição da atualização: Liberação das versões 2.9 e 1.15**

**Data da atualização: 24/07/17**

**Boletim Técnico: 014/17**

- Em alguns casos específicos estava demorando em desconectar o tronco voip e casos onde ao iniciar o pabx estava entrando ligações sem o GSM está up ainda e isso gerava problemas nas desconexões com END\_CALL.
- Aumento no buffer de recepção de pacotes UDP. Originalmente era de 2KB, modificado para 16KB. Modificação feita por problemas de compatibilidade com plataforma Avaya.
- Tratado o tempo de chamadas terminadas sem ser à cobrar para 90 segundos , quando o AG30P recebe um desligamento para trás vindo do PBX. O AG30Plus não estava conseguindo reter a chamada dentro do período padrão de 90s (temporização de reatendimento), liberando imediatamente a chamada enviando BYE#16 para a origem.