



**Produto: Linha RCG**

**Descrição da atualização: Liberação da versão 1.15**

**Data da atualização: 21/09/17**

**Boletim Técnico: 017/17**

- Em alguns casos específicos estava demorando em desconectar o tronco voip e casos onde ao iniciar o pabx estava entrando ligações sem o GSM está UP ainda e isso gerava problemas nas desconexões com END\_CALL;
- Tratado o tempo de chamadas terminadas sem ser à cobrar para 90 segundos , quando o AG30P recebe um desligamento para trás vindo do PBX, o ag30plus não estava conseguindo reter a chamada dentro do período padrão de 90s (temporização de reatendimento), liberando imediatamente a chamada enviando BYE#16 para a origem;
- Correção de memory leak. Em alguns casos específicos o tratamento do END\_CALL causava um leak por não desalocar a sessão;
- Aumento no buffer de recepção de pacotes UDP. Originalmente era de 2KB, modificado para 16KB. Modificação feita por problemas de compatibilidade com plataforma Avaya;
- Existia uma instabilidade no kernel anterior liberado então foi verificado que não estava com algumas correções envolvendo RTP;
- Correções para funcionando v35 e E1 R2 como slave.