

Boletim: 002-14

Produto: Linha XIP

Descrição: Firmware versão 9.11

Data da atualização: 02/01/14

Descrição:

- Ligação de entrada VoIP mostrava o IDC na MesaPC (clique da direita), mas não mostrava no POP-UP.
- Ligação para ramal IP na WAN é derrubada pelo discriminador IU. O erro ocorria na verificação do ramal e se o número discado era permitido.
- Corrigida a análise do grupo de saída para ramaís com categoria privilegiado, onde o PABX derrubava a ligação de saída via Operadora VoIP quando a opção "Habilita DIU para Operadoras Registrar SIP" estivesse marcada.
- Correção no bilhete de saída Sip Integrado.
- Ramal faz ligação com saída GSM, conversa e desliga. Ao efetuar a mesma ligação logo em seguida o comando ATD não era enviado para o GSM.
- As mensagens do DISA não estavam de acordo com os "Horários de Serviço Diurno" configurados. Em modo de serviço automático, o pabx deve obedecer os horários de serviço programados.
- Alteração para aceitar configuração de OpVoIP sem necessidade de inserir o usuário.
- Correção no envio da identificação da origem para ligação recebida para ramal ip originada por um sip integrado configurado com FQDN.

- Retirado o envio de comando para o processo do pabx quando um DTMF é recebido via RFC2833, pois o tratamento é automático no MSC.
- Correção no envio do "duration" do RTP event, no DTMF fora da banda (RFC 2833).
- Correção na supressão do DTMF no áudio, quando negociado fora da banda (RFC2833). Utilizando configuração automática do MSC.
- Ajustes na negociação do VAD codec g729.
- Porte da configuração de fax g711 lei A para toda linha.
- Porte da configuração de redirecionamento do DDR para o atendedor/grupo remoto.