

Boletim: 003-14

Produto: Gateway

Descrição: Firmware versão 2.3

Data da atualização: 02/01/14

Descrição:

- Ao chegar a segunda ligação com entrada voip e saída E1 para um ramal na central Intelbras via ISDN Master (AG-30 PLUS) o gateway não estava gerando o tom de ocupado. Não estava sendo tratado o comando Release Complete que a Intelbras enviava para desconectar a segunda chamada.
- Correção nas ligações de entrada E1 e saída VoIP onde o SIP negocia DTMF fora da banda e gateway não detectava os dígitos DTMF.
- Retirado o envio de comando para o processo do pabx quando um DTMF é recebido via RFC2833, pois o tratamento é automático no MSC.
- Correção no envio do "duration" do RTP event, no DTMF fora da banda (RFC 2833).
- Correção na supressão do DTMF no áudio, quando negociado fora da banda (RFC2833). Utilizando configuração automática do MSC.
- Correção na identificação das ligações de entrada via operadora VoIP quando a consulta à portabilidade está ativa.
- Correção para evitar duplicação do mesmo fluxo RTCP.
- Distinção entre a geração de resposta SDP p/ Early Media e a resposta SDP final.

- Correção no número de canais VoIP na configuração dos grupos. (AG-220 GSM).
- Após reiniciar o equipamento estava demorando em torno de 10 a 15 minutos para que ele retorne ao perfeito funcionamento, principalmente se o número de contas estava acima de 50.