



**Produto:** Linha XIP

**Descrição da atualização:** Acesso ao configurador via browser


**Data da atualização:** 14/05/15

**Boletim Técnico:** 003/15

Verificamos que a linha XIP, com versões anteriores a v.10.9, não estão conseguindo acessar o configurador com os navegadores Firefox e Chrome.

Isto ocorre devido à atualização do SSL, no qual os navegadores deveriam continuar com o suporte ao SSL2.

Ao tentar acessar o PABX apresentará esta mensagem

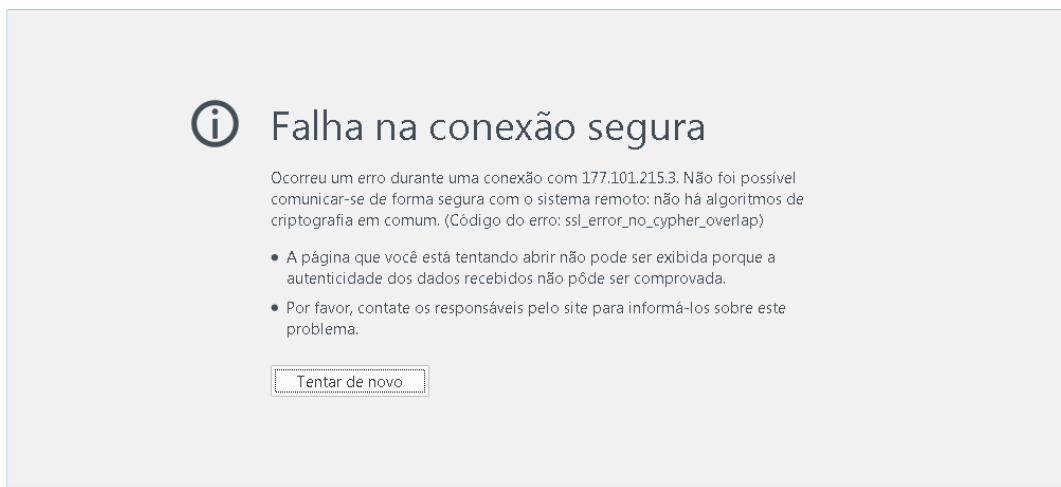


1. Será necessário digitar na barra de endereço "about:config" e quando aparecer a tela abaixo clique em " SEREI CUIDADOSO, PROMETO"






2. Na tela abaixo em localizar digite "security.tls"

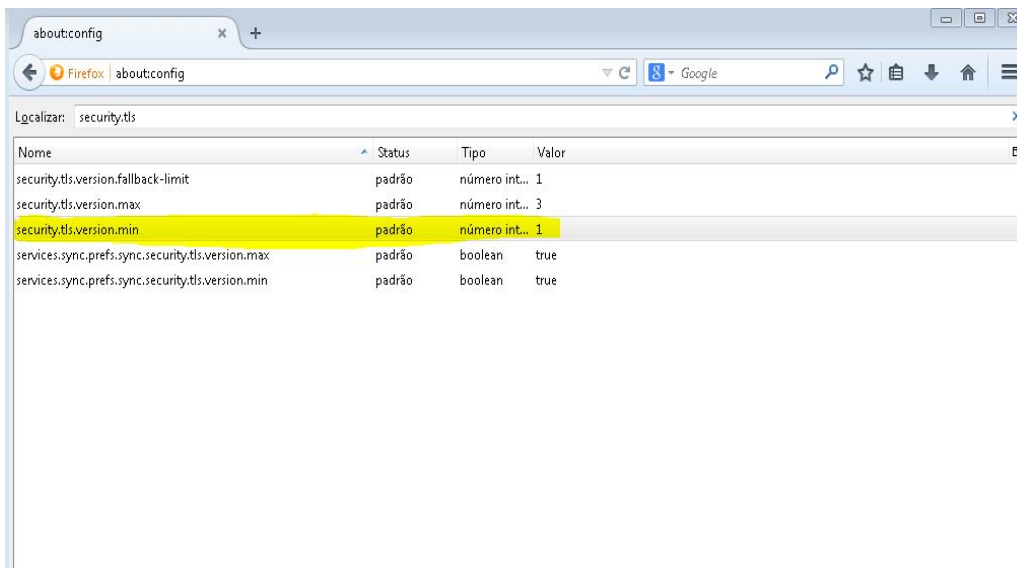

3. Na linha em destaque em amarelo clique com o botão direito e clique em "editar" e modifique o valor 1 por 0 e clique em OK mostrará a tela abaixo

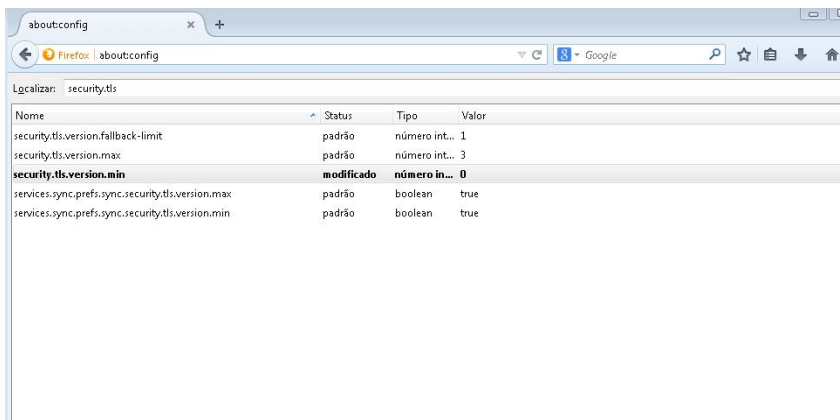

4. Após, feche a tela e tente acessar o PABX novamente.

